



## 05151300 - LT-A VDI40 ISOBT40 L 2:1H98 MU

<b>Tipo</b>	LT-A Portautensili angolare a 90°
<b>Attacco</b>	VDI 40
<b>Uscita utensile</b>	Cambio rapido ISO-BT40
<b>Raffreddamento</b>	Refrigerazione esterna
<b>Senso di rotazione</b>	r1  r2 
<b>Velocità max [1/min]</b>	in 4000 / out 2000
<b>Coppia max [Nm]</b>	in 60 / out 120
<b>Rapporto</b>	2:1
<b>H [mm]</b>	98
<b>H1 [mm]</b>	52
<b>Accessori</b>	N.D.
<b>Note</b>	N.D.
<b>Note per il montaggio</b>	N.D.



### ATTENZIONE: VERIFICARE L'ORIENTAMENTO DELLA DENTATURA VDI

Verificare sempre gli ingombri del portautensile in torretta

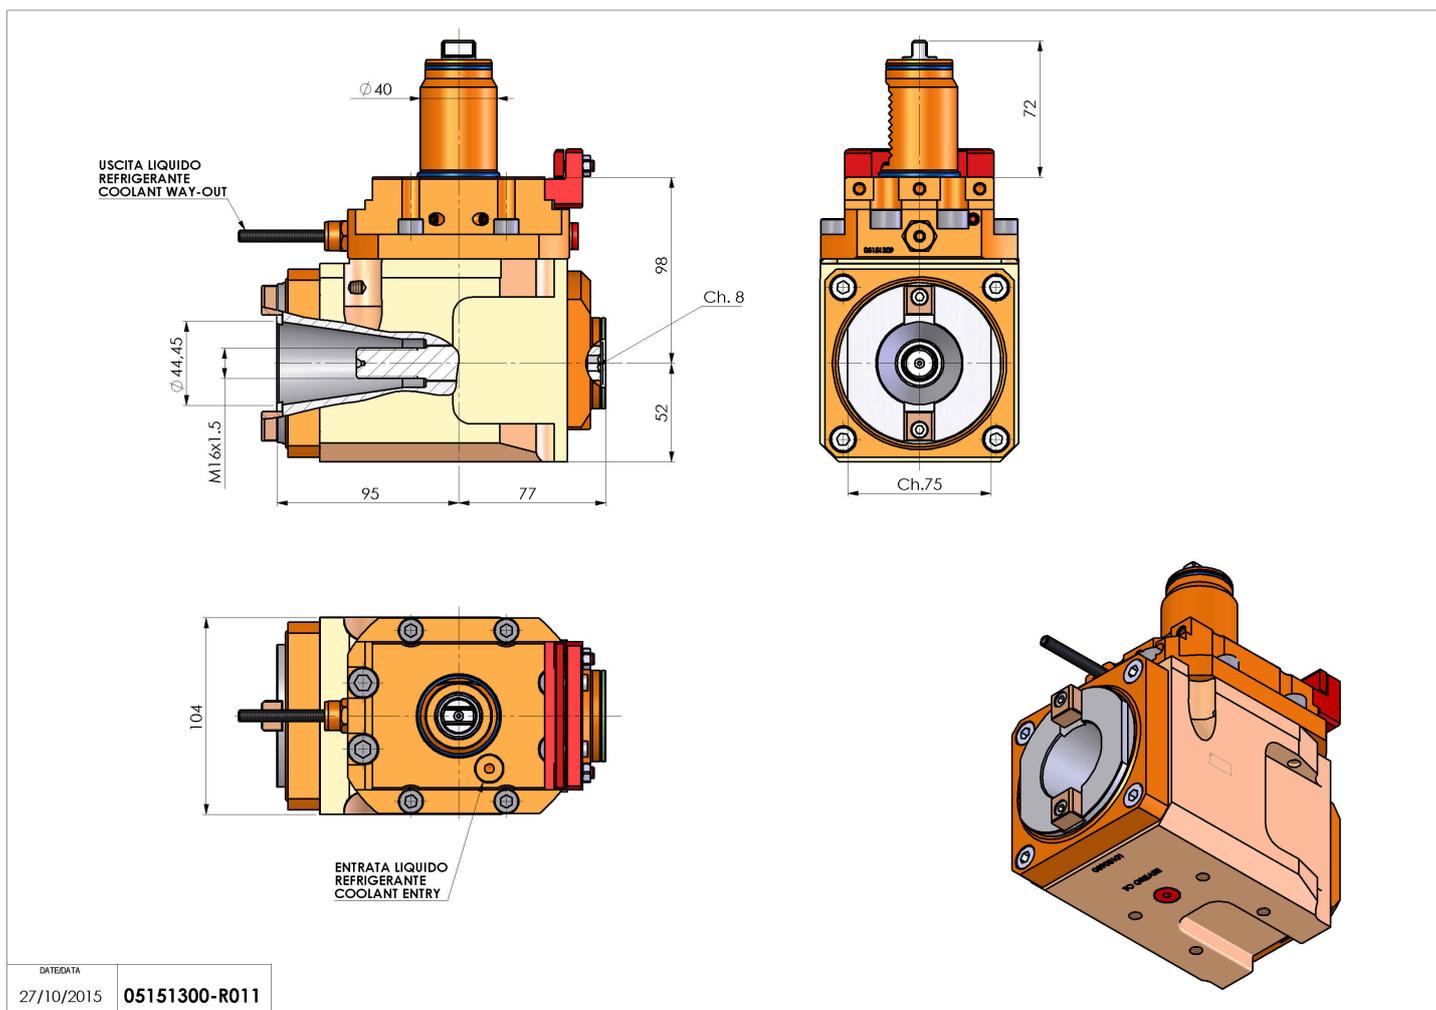

DATE/DATE  
27/10/2015 05151300-R011

Salvo modifiche tecniche